



# KASUTUSJUHEND VESKITELE JA VALTSIDELE



## Juba rohkem kui 30 aastat

Täname teid, et olete ostnud meie firma toote ning meil on selle üle hea meel. Teil on võimalus nautida seda kindlakäelist seadet pikka aega, kuna see on toodetud käsitsi- armastusega iga selle kvaliteetsest materialist detaili vastu. Palun lugege kasutusjuhendit põhjalikult, enne kui asute seadet esimest korda kasutama. Siin on välja toodud kõik vajalik seadme turvaliseks töötamiseks.

Soovime teile oma suurepärase roogade nauditavat valmistamist,

Marcel ja Peter Koidl

---

## INDEX

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Turvalisusega seotud juhised KoMo toodetele  | 4  |
| Üldised juhised helbevaltside kasutamiseks   | 6  |
| Juhend helbevaltsile Flocino                 | 7  |
| Juhend helbevaltsile FlicFloc                | 8  |
| Juhend elektrilistele helbevaltsidele        | 9  |
| Üldised juhised veskite kasutamiseks         | 10 |
| Juhend käsiveskile                           | 11 |
| Juhend elektrilistele veskitele              | 12 |
| Juhend kombineeritud seadmetele (duettidele) | 14 |
| Juhend jahusõelale                           | 15 |
| Juhend veskikambrile                         | 17 |
| Tõrgete lahendamine                          | 18 |
| Garantiitingimused                           | 21 |
| Kontaktid                                    | 23 |

# Turvalisusega seotud juhised KoMo toodetele



**1. Palun loe kasutusjuhend läbi, ning pea kinni järgmistest nõuetest.**

2. Ühenda seade vaid selleks sobilikku pistikupesasse. Kontrolli, kas seadmel asuval kleebisel on vooluallikaga sobivad andmed. Pikendusjuhtmete ja pistikupesa jagajate kasutamisest tekkinud kahju eest tootja ei vastuta.



3. Kasuta seadet vaid siis, kui kõik selle osad on heas korras.

4. Kasuta vaid puhastatud toorainet. Puhastamata tooraines võivad sisalduda kivikesed või muud osakesed, mis võivad seadet kahjustada.



5. Teie seade on valmistatud peamiselt puidust. Puit reageerib keskkonna mõjutustele. Keskkonna ja temperatuuri muutused võivad põhjustada väikeseid pragusid. See ei mõjuta töötamist. Heade tingimuste loomiseks ära hoia seadet liiga lähedal kuuma- ja kütteallikatele või niiskes keskkonnas.

6. Meie seadmed on loodud jahvatama kodustes kogustes jahu, mannat, tangu ja valtsima helbeid ning ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Selle erandiks on Profiveskid.



7. Need on mõeldud kasutamiseks vaid täiskasvanutele, kes on mentaalselt ja füüsiliselt selleks võimelised ning on lugenud kasutusjuhendit.

8. Lülita seade välja, kui see ei ole kasutuses.



9. Enne avamist ühenda seade alati pistikust lahti! Vastasel korral võivad liikuvad osad põhjustada vigastusi!

10. Aseta töötamise ajaks seade kõvale pinnale (nt. köögitasapind). Nii on seadme all asetsevad õhuavad vabad õhu juurdepääsuks.

11. Ära kasuta seadet õues, niisketes ruumides või avatud veepinna läheduses. Seade ei tohi märjaks saada.



---

12. Vali piisavalt suur nõu jahvatuse või helbete vastu võtmiseks ning vajadusel keera nõud, et jahvatustoru ots püsiks vaba.

13. Kontrolli kas tooraine on kasutatava mudeli jaoks sobilik kas kaasasolevast brošüürist või [www.komo.bio](http://www.komo.bio) (saksa k.).



14. Seadet tohib avada vaid võtmega, mis on tootja käsutuses ning mõeldud kasutamiseks selleks volitatud isikutele.

Omavoliliselt seadet avades kaotab garantii kehtivuse. Erandiks on avamine kasutusjuhendis avamised kirjeldatud viisidel.

15. Seadet pistikupesast lahti ühendades, ära tõmba juhtmest, vaid pistikust.



16. Kui voolujuhe saab, kahjustada tuleb asendamiseks pöörduda tootja või tema esindaja poole.

17. Hoia seadet kokkupuutest vedelikega, kuumusega, eemal lekidest ning niiskusest.

18. Tootja ei vastuta tõrgete eest, mis tulenevad sobimatutest kasutusviisidest.

19. Ära jäta töötavat seadet järelvalveta!

# Üldised juhised helbevaltside kasutamiseks

## Milliseid tooraineid saab valtsida?

Kaer, rukis, nisu, tatar, hirss, oder, spetla, rohenisu, riis, kuivatatud iduviljad, lina-, seesami- ja mooniseemned, vürtsid (nt. köömned, pipar, fenkol) See on väike valik toorainetest. Ajas täieneva nimekirjaleiad aadressilt [www.komo.bio](http://www.komo.bio).

## Helbevaltsid



Tooraine peab olema puhastatud kividest ja muudest ebapuhtustest, mis võiksid seedet kahjustada.



Värskelt helvestatud kaera soovitame tarvitada vahetult, kuna kaer kaotab kiiresti väärtuslikke toitaineid ning võib muutuda kibedaks.

Soovitame kestata kaera sorte.



Niisuta vähem rasvaseid teravilju (kaer on kõige rasvasem), ning lase mõned tunnid enne helvestamist kuivada. Niisutamine hoiab helbed pragunemast ning muudab teravilja ka kergemini seeditavaks (vähendab fütiinhappe hulka).



---

# Juhend helbevaltsile

## Flocino

### Ettevalmistus

1. Kinnita helbevalts tööpinna ääre külge kahe pitskruviga.
2. Kinnita hoob kellaosuti liikumise suunas pöörates.
3. Aseta kohale adapteriga varustatud trehter.

### Tööjuhend

1. Aseta anum väljalaske ava alla.
2. Täida trehter teradega (nt. kaeraterad).
3. Pööra hooba kellaosuti suunas.
4. Vajadusel reguleeri valtside vahekaugust. Seda on parem teha samaaeselt helvestades või tühja trehtriga.

### Puhastamine

1. Võid soovi korral eemaldada valtsi tasapinna ääre küljest.



2. Eemalda kate valtsi all seda külje poole nihutades.

Ära pane sõrmi rullikute vahele, sest nii on oht sõrmedega kinni jääda.

3. Puhasta rullikud kasutades harja või lappi. Samaaegselt pööra aeglaselt hooba, et puhastada kogu rulliku pind.



### Hoova eemaldamine

1. Valts tasapinna külge kinnitatult, eemalda kate valtsi all seda külje poole nihutades.
2. Blokeeri rullikud alt poolt kiiluga, mis on kaasas originaalpakendis.
3. Eemalda hoob, seda blokeeritud rullikutega vastupäeva pöörates.

### Hooldus



Flocino helbevalts on tehtud täispuidust (pöök) ja toiduplastikust, mis on BPA vaba ning töödeldud vaid taimeõliga.

Tavapärane hooldus teosta kuiva või niiske lapiga. Kui on märgata kulumise jälgi, võib lihvida liiva paberiga ja/või immutada puidutöötlemiseks mõeldud kuumutatud linaõliga vms.

---

# Juhend helbevaltsile

## FlicFloc

### Ettevalmistus

1. Kinnita helbevalts pitskruviga tööpinna ääre külge.
2. Kinnita hoob kellaosuti liikumise suunas pöörates.
3. Aseta metallist plaadike soontesse puidus.



### Tööjuhend

1. Aseta rullikute alla klaas, mille leiad originaalpakist.
2. Täida trehter teradega (nt. kaeraterad).
3. Pööra hooba.

Helbevalts on seadistatud viisil, et saaks helvestada samahästi maisi kui linaseemneid. Tänu vastavale tehnoloogiale puudub vajadus rullikute vahekauguse muutmiseks.

### Puhastamine

1. Eemalda logoga metallplaat seda tõstes. Ära pane sõrmi rullikute vahele. Nii on oht sõrmedega kinni jääda!
2. Puhasta rullikud kasutades harja või lappi. Samaaegselt pööra aeglaselt hooba, et puhastada kogu rulliku pind.



### Hoova eemaldamine

1. Valts tasapinna külje kinnitatult, eemalda kate valtsi all seda külje poole nihutades.
2. Blokeeri rullikud alt poolt kiiluga, mis on kaasas originaalpakendis.
3. Eemalda hoob, seda blokeeritud rullikutega vastupäeva pöörates



### Hooldus

Helbevalts on valmistatud liimpuidust (pöök). Tavapärane hooldus teosta kuiva või niiske lapiga. Välimuse värskendamiseks immutada puidutöötlemiseks mõeldud kuumutatud linaõliga vms.



# Juhend elektrilistele helbevaltsidele

## Tööjuhend



1. Ühenda seade vooluvõrku.

Ära puuduta rullikuid, kui seade on vooluvõrgus: oht vigastustele!

2. Aseta anum seadme väljalaske ava alla.
3. Täida trehter teradega (näiteks kestata kaeraga).
4. Vajuta seade lülitist tööle.




**VAJADUSEL:** on võimalik rullikute vahekaugust, seega helveste paksust, muuta. Selleks eemalda tühjendatud trehtriga seadme magnetitega ühenduv esikaas ja keera nuppu. Katseta väikese vilja kogusega ja sobiva jämeduse korral aseta kaas tagasi oma kohale.

## Puhastamine

1. Ühenda seade lahti vooluvõrgust.
2. Eemalda esikaas (kinnitatud magnetitega)
3. Eemalda valtsikassett tõmmates seda ettepoole.
4. Puhasta valtsikassett kasutades lappi või harja, (vajadusel voolava vee all). Kuivata kassett täielikult enne tagasi asetamist.



5. Asetades valtsikasseti tagasi, veendu, et ühendus tagaküljel on korrektselt omakohal.

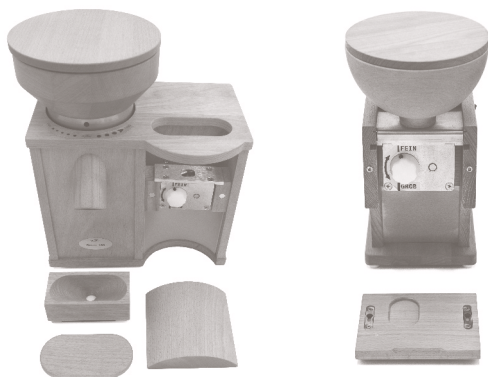

## Hooldus



Helbevaltsi korpus on valmistatud täis-liimpuidust (pöök) ja viimistletud taimeõliga. Tavapärane hooldus teosta

kuiva või niiske lapiga.

Kui on märgata kulumise jälgi, võib lihvida liivapaberiga ja/või immutada puidutöötlemiseks mõeldud kuumutatud linaõliga vms.

# Üldised juhised veskite kasutamiseks

## Milliseid tooraineid saab jahvatada?

Rukis, nisu, tatar, hirss, oder, spetla, rohenisu, riis, kaer (jämeda jahvatusena), hernerd ja oalised, kuivatatud iduviljad, vürtsid, sool. See on väike valik toorainetest. Ajas täieneva nimekirjaleiad aadressilt [www.komo.bio](http://www.komo.bio).



## Jahvevili



Tooraine peab olema puhastatud kividest ja muudest ebapuhtustest, mis võiksid seedet kahjustada.

Ära jahvata teiskordselt peenelt jahvatatud teravilja veelgi peenema jahvatustaseme saavutamise eesmärgil. Nii võib tekkida ummistunud olukord.

Hoia toorainet kuivas kohas. Kui tooraine on liialt niiske võid asetada selle linases kotis pikemaks ajaks kütteallika lähedale või kuni 50° C ahju (arvatavasti vähemalt pooleks tunniks).



Katsetamaks, kas teravili on piisavalt kuiv, suru üks tera lusikaga siledal pinnal katki. Piisavalt kuiv tera puruneb hapralt, kuid kui tera kaerahelbe taoliselt lapikuks suruda saab, peaks vilja veel kuivatama.

Vältimaks koide või teiste putukate ronimist veskisse pikema kasutuspausi jooksul, võib veski jahvatusavasse või -kambrisse asetada taimetee kotikese või loorberi lehti.

Kõvemate terade jahvatamisel, nagu riis, mais või oder, lülita veski esmalt tööle ning seejärel täida trehter teraviljaga. Lase jahvatada lõpuni. Kui pead veski siiski vahepeal seiskama ning sisse lülitades jahvatamine ei alga, aseta väljalaske ava alla tühi tops. Keera trehtrit jämedamale jahvatusastmele, kuni jahvatus algab taas. Seejärel (veskit seiskamata) reguleeri sobiva peensuseni. Liiga jämedalt jahvatatud saadus kalla trehtrisse uuesti jahvatamiseks.

Mida kuivem on vili, seda peenemat jahu on võimalik jahvatada ja seda madalam on jahvatatud jahu temperatuur.

# Juhend käsiveskile

## Ettevalmistus

1. Kinnita veski töötasapinna külge kahe kaasasoleva pitskruvi abil.
2. Kinnita hoob kellaosuti liikumise suunas pöörates.
3. Aseta kohale trehter, kasutades vahelüli.

## Tööjuhend

1. Aseta jahvatusava alla kaasasolev anum.
2. Täida trehter viljaga.
3. Pööra hooba kallaosuti liikumise suunas.
4. Vajadusel saad jahvatusjämedust reguleerida pööratavast nupust. Selleks tuleb jahvatada samaaegselt vilja või tühjendada enne trehter.

## Puhastamine

Õige kasutamise korral ei vaja veskikivid mingit puhastust. Kui aga oled kasutanud niisket või liialt õlist vilja, võivad kivid määrdua taignataolise kihiga ja jahvatamine takerdub. Sel juhul toimi järgnevalt:

1. Sea jahvatusjämedus jämedale tasemele.
2. Jahvata trehter tühjaks.
3. Nüüd jahvata umbes kaks peotäit pikateralist riisi (või mõne teise kuivema ja kõvema vilja teri) keskmisel jahvatusastmel.



## Veski avamine

Üldiselt ei ole vaja veski avada. Kui siiski ilmneb selleks vajadus, toimi järgmiselt:

1. Veski peab olema tasapinna külge kinnitatud.
2. Eemalda trehter ja ühendustoru
3. Sea jahvatusjämedus jämedale astmele.
4. Keera kuuskant võtmeid kasutades lahti kaks kinnituskruvi.
5. Eemalda veski see pool, kus asub reguleerimise nupp.
6. Ettevaatlikult eemalda pleksiklaasist toru.
7. Veskikive võib puhastada tugeva harjaga, kuid ära kasuta puhastamiseks niisket või märga lappi.
8. Pane veski vastupidises järjekorras kokku tagasi.
9. Kinnituskruve pinguta kordamööda ning ära keera neid liiga tugevalt kinni.



3. Sea  
jahvatusjämedus



4. Keera lahti  
kinnituskruvid



5. Eemalda üks  
külge


## Hooldus



Käsiveski on valmistatud vahtrapuidust ja viimistletud lakiga. Puhastamiseks piisab niiske või kuiva lapiga pühkimisest.

# Juhend elektrilistele veskitele

- 1. Alumine veskikivi
- 2. Vedrudega süvised
- 3. Veskikivi kamber
- 4. Ülemine veskikivi

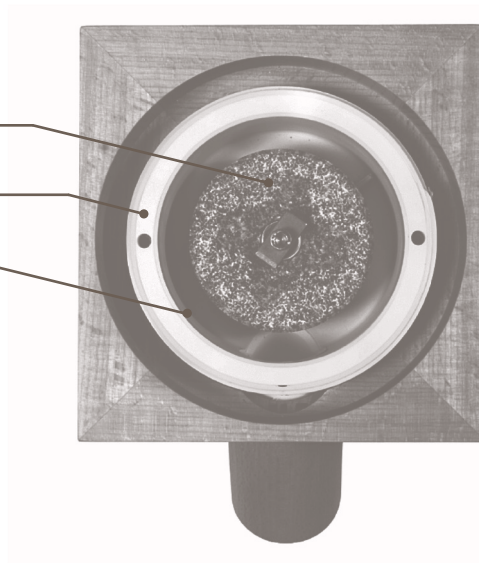

## Tööjuhend

1. Ühenda veski vooluvõrku.
2. Aseta anum väljalaske ava alla.
3. Lülita seade tööle.
4. Seadista sobiv jahvatusjämedus pöörates trehtrit.



**NÕUANNE:** Kõige peenema jahvatustaseme saab leida, kui pöörata tühja trehtrit peenema jahvatuse suunas, kuni on kuulda, et veskikivid õrnalt kokku puutuvad.

Kui nüüd trehtrit üks sammuke tagasi pöörata ja veskikivid enam kokku ei puutu, oledki kindlaks teinud kõige peenema taseme jahvatamiseks.


5. Täida trehter teradega.
6. Kui on vaja jahvatusjämedust muuta, tee seda kas veski töötamise ajal või siis, kui trehter on tühi.
7. Lülita seade välja, kui jahvatamine on lõppenud.

## Puhastamine

Õige kasutamise korral ei vaja veskikivid mingit puhastust. Kui aga oled kasutanud niisket või liialt õlist vilja, võivad kivid määrdueda taigataolise kihiga ja jahvatamine takerdub.

Sel juhul toimi järgnevalt:

1. Sea jahvatusjämedus jämedale Tasemele.
2. Jahvata trehter tühjaks.
3. Nüüd jahvata umbes kaks peotäit pikateralist riisi (või mõne teise kuivema ja kõvema vilja teri) keskmisel jahvatusastmel. Vajadusel korda.
4. Pikema jahvatuspausi korral on soovitatav toimida nagu ülal ja siis veski töötamise ajal imeda tolmuimejaga väljalaske avast ning trehtri avast jahu jäägid.

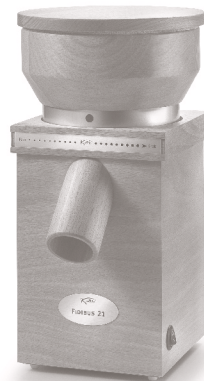

## Veski avamine

Üldjuhul puudub vajadus veskikambri avamiseks, kuid kui siiski ilmneb vajadus kambri avamiseks, toimi järgmiselt:

1. Ühenda seade vooluvõrgust lahti.
2. Pööra trehtrit jämedama jahvatusastme suunas (vastupäeva) kuni selle eemaldumiseni.



3. Eemalda ülemine veskikivi.
4. Puhasta jahvatuskamber kuiva lapi või harjaga. Veskikivide puhastamiseks võid kasutada vajadusel väga tugevat harja, kuid see ei tohi olla niiske või märg.

## Hooldus



Korpus on valmistatud täispuidust või liimpuidust (pöök) ja viimistletud orgaanilise taimeõliga. Tavapärane hooldus teosta kuiva või niiske lapiga.

Kui on märgata kulumise jälgi, võib lihvida liivapaberiga ja/või imutada puidutöötlemiseks mõeldud kuumutatud linaõliga vms.

# Juhend kombineeritud seadmetele e. duettidele

Meie duetid on valtsist ja veskist kombineeritud seadmed. Leia palun kasutusjuhendid vastavatest peatükkidest:

- FidiFloc: „Juhend elektrilistele veskitele“, „Juhend helbevaltsile Flicfloc“ ning järgnevad juhtnöörid valtsiosa eemaldamiseks.
- Duett: „Juhend elektrilistele veskitele“, „Juhend elektrilistele helbevaltsidele“


## FidiFloc:




### Kuidas eemaldada valtsiosa?

1. Ühenda seade vooluvõrgust lahti.
2. Pööra veski trehtrit jämeda jahvatusastme. suunas, kuni saad selle pealt tõsta.
3. Libista valtsiosa kaant paremale ja tõsta see pealt.


4. Eemalda valtsi hoob. Selleks blokeeri rullikud kiiluga, mis on kaasas originaalpakendis, ning pööra hooba vastupäeva.
5. Keera sõrmedega lahti valge kruvi.
6. Eemalda valtsiosa, seda ülespoole tõstes.

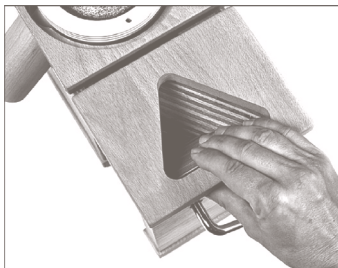

3. Eemalda kaas

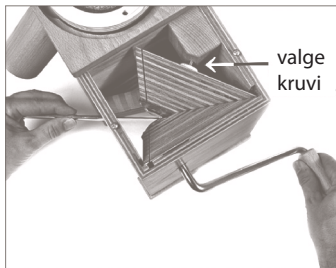

4., 5. Eemalda hoob ja keera lahi kruvi

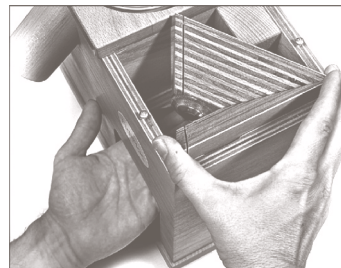

6. Tõsta välja valtsiosa

# Juhend jahusõelale

## Mida saab sõeluda?

Sõeluda saab erinevate kuivade teraviljade, nagu nisu, riis, mais jne, jahu.

Sealjuures ei ole võimalik sõeluda õliseid jahusid, nagu näiteks seemne ja pähkljahud. Õlised jahud määrduvad sõelale.



### Sõela ühendamine veskiga:


1. Alusta väljalülitatud veskiga.  
2. Pööra veski trehtrit jämeda jahvatusastme suunas (vastupäeva), kuni selle eemaldumiseni.

3. Eemalda ülemine veskikivi.



4. Aseta valge plastikust rõngas ülemise veskikivikohale nagu on näha joonisel.  
5. Ühenda pleksiklaasist silinder puidust sõelaosaga. Seda tehes peaksid metallist kuulikesed leidma koha süvendites silindril. vajadusel pööra silindrit veidi, et kuulikesed saaksid

oma kohale klõpsata.

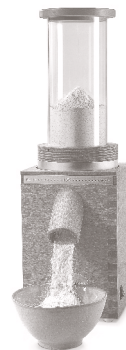

6. Kinnita sõel trehtri kohale, ringi võrra päripäeva suunas.  
7. Lülita veski tööle.  
8. Pööra sõela peene jahvatusastme suunas (päripäeva) nii kaua, kuni sõela harjased pöörlema hakkavad.  
9. Nüüd pööra sõela veel veerand pöörde võrra peene jahvatusastme suunas.  
10. Lülita veski välja.  
11. Pane sõelutav jahu silindrisse.  
12. Aseta peale kaas.  
13. Astea väljaskeve ava alla anum.  
14. Lülita veski tööle.  
15. Lülita veski välja, kui jahu on sõelutud.  
16. Eemalga sõel veski küljest, kui sõelumine on lõpule viidud.

Nõuanne: Pööra sõela veskile kinnitumiseks alati ühendatult silindrilise osaga; ära kinnita sõela veskile ilma silindrilise osata, kuna harjade pöörlemine on sel viisil ohtlik.


---

## Sõelalehe vahetamine


1. Eemalda sõel veskilt, pöörates seda vastupäeva.
2. Eemalda pleksiklaasist silinder, tõmmates seda ülespoole.
3. Keera lahti harjased. Selleks keera valget plaadikest päripäeva (vasakukäeline kruvi), hoides alumist osa paigal.
4. Vaheta sõelaleht; Pane tähele, et sõelalehe keskme ääred asetuksid puidust osa küljes oleva valge ringi ümber süvendisse (pilt 5).
5. Keera harjaseosa käega tagasi.
6. Aseta tagasi pleksiklaasist silinder; kuulikesed sõelaaluse küljes peavad leidma oma koha süvendites silindril (pilt 6).



2. Eemalda silinder

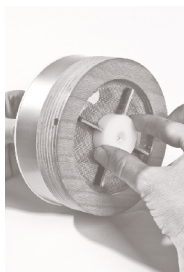


3. Keera lahti harjaseosa

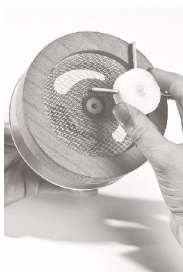


3. Eemalda harjaseosa



4. Vaheta sõel

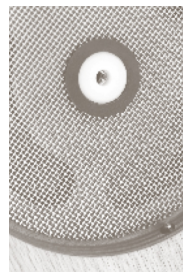

5. Sõelalehe kese sõelal

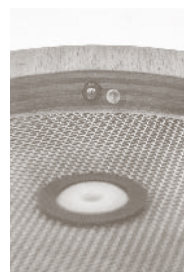

6. Kuulike ja süvend



# Juhend veskikambrile

## Tööjuhend



1. Ühenda veski vooluvõrgust lahti.
2. Pööra trehtrit jämeda jahvatusastme suunas (vastupäeva), kuni trehter eemaldub.
3. Eemalda ülemine veskikivi.
4. Keera lahti kruvi alumisel veskikivil võtmega, mis oli veskikambriga kaasas (vasakukäeline keere!).
5. Veskikambri komplektis oleva traadiga tõsta pealt alumine veskikivi; seda tehes peaksid harjased veskikivi all asuma väljalaske ava suunas.
6. Puhasta veskikivi ja väljalaskekeava kuiva harjaga.
7. Aseta kohale veskikivi kambri silikoonist pesa, alustades väljalaskeava poolt.
8. Aseta kohale asenduskivi alumine pool koos plaadikesega. Blokeeri pöörlemine ja keera see käega kinni (vastupäeva).
9. Aseta ja kinnita ülemine veskikivi.
10. Pööra trehter veskile kinni.
11. Otsi peeneimat jahvatusastet, nagu see oli kirjeldatud jaotuses „Juhend veskitele“ veskitele. See võib erineda teise asendist peenemal astmel.
12. Sea soovitatav jahvatusaste.



6.



7.



8.



---

# Tõrgete lahendamine

## **Mootor töötab, kuid jahvatus ei alga.**

Pööra trehtrit jämeda jahvatusastme suunal, kuni jahvatus algab. Seejärel, töötava veskiga, sea soovitud jahvatusaste.

## **Veski jäi poole jahvatuse pealt seisma.**

Ülekoormuse korral leiab aset seiskumine ülekuumenemise vältimiseks. Sel juhul ühenda veski vooluvõrgust lahti ja oota vähemalt kaks korda kauem, kui oli veski töötamise aeg eelneval jahvatamisel. Sellest kogemusest lähtuvalt said teada ülekuumenemise piiri ning püüa ülekoormust vältida- kodukasutamiseks mõeldud veskid ei ole mõeldud järjepidevaks töötamiseks.

## **Veski läks umbe**

Pööra töötava veski trehtrit jämedama jahvatusastme suunas, kuni jahu voog on külluslik. Seejärel, veskit seiskamata, sea tagasi soovitud jahvatusaste (vale fraktsiooniga saaduse võib uuesti trehtrisse panna), Kui probleem kordub, puhasta veskit nagu kirjeldatud kasutusjuhendis.

## **Jahvatushäält pole kuulda- veski on ummistunud.**

See võib juhtuda kui jahvatatav vili on liiga niiske või õline. Puhasta viisil, mis on kirjeldatud kasutusjuhendis.

## **Väga peenel jahvatusastmel lõpeb jahu lisandumine väljalaske avast.**

Toimi nii nagu kirjeldatud umbe läinud veski kohta.

## **Veskikivid on määrdunud.**

Toimi juhtnööride järgi, mis on antud veski mudeli kohta kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.



## **Sinu küsimusele ei olnud vastust?**

Leia kontaktid kasutusjuhendi viimaselt lehelt. Sinu küsimused on teretulnud!

Saksa keelseid vastuseid küsitud küsimustele leiad KoMo kodulehelt [www.komo.bio](http://www.komo.bio) jaotise “FAQ” alt.

---

## Märkmed


---

## Märkmed




Komor



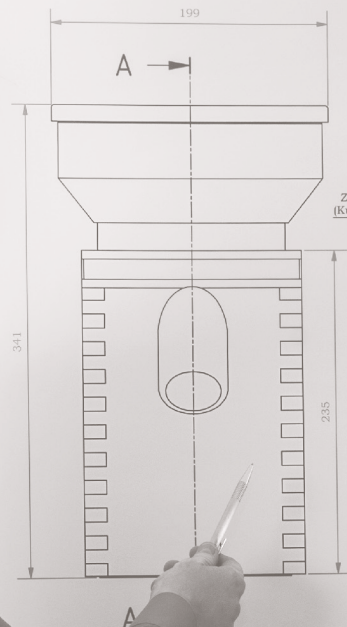

Zukaufteil  
(Kunststoff)

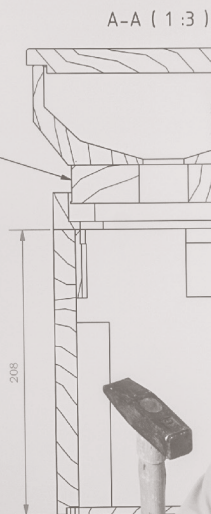

#### Holzarten:

Buche; Art.Nr.: 320150  
Ahorn; Art.Nr.: 32015  
schwarz Nuss; Art. Nr.: 32015

|                                                                       |                           |                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| Kunde: Koidl KG                                                       | Projekt: CL               | Artikel: Holzgarnitur_CL.iam | Art.Nr.: |
| Maßstab: 1:3                                                          | Werkstoff: Div. Holzarten | akt. Revision:               |          |
| Zeichner: Angerer Stefan                                              | Geprüft:                  | akt. REV-Datum:              |          |
| Verzeichnis: P:\TISCHLERE\ABT_CAD\CAD\KOIDL KG\CL\Holzgarnitur_CL.idw |                           |                              |          |



# Garantiitingimused

Hea klient,

Kui meie toodete kasutamisel ilmneb probleeme, võta kindlasti telefoni või meili teel ühendust meie klienditeenindusega. Meie tehniline personal oskab suurepäraselt juhendada ja leida kiiresti lahendusi. Võta ühendust ka enne seadme tagastamist.

Pea meeles järgmist:



Seadmete garantii kehtib ostudokumentide olemasolul. Garantii teostatakse vaid materjali- või tootmisdefektidele, mitte väliste kahjustustele, mis on tekkinud peale veski kohaletoimetamist. Väikeste pragude ilmnmist ei loeta puidu puhul defektiks. Garantii loetakse kehtetuks kasutusjuhendit eirava kasutamise, väliste jõudude poolt põhjustatud kahjustuste ja omavoliliste muudatuste tõttu põhjustatud häirete korral.

Garantii korras remonditud või asemele antud tootegarantiiperioodi alguseks loetakse esialgse tooteostu või kohaletoimetamise kuupäeva.

Garantiiajad toodetele leiad internetis: [www.viljapea.ee](http://www.viljapea.ee) või [www.komo.bio](http://www.komo.bio) (saksa k.) ning tootekataloogist

Teostame remonti ka peale garantiiperioodilõppemist; võta meiega ühendust!



Kontaktid (telefoni numbrid ja meiliaadressid) leiad kasutusjuhendi tagaküljelt

# OLEME TEIE JAOKS OLEMAS

## KoMo AUSTRIA

KoMo GmbH & Co. KG  
Penningdörfl 6, 6361 Hopfgarten  
T: +43 (0)5335 20160, F: +43 (0)5335 20164  
komo@komo.bio

## KoMo GERMANY

KoMo GmbH  
Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München  
T: +49 (0)89 2030 4613 4, F: +49 (0)89 2030 4613 5  
komo@komo.gmbh

## KOMO ESINDAJA EESTI TURUL

Adekvaat OÜ  
T: +37253486494  
info@viljapea.ee

[www.komo.bio](http://www.komo.bio)

© KoMo GmbH & Co. KG, 2019

Rohkem infot meie toodete kohta ja retsepte leia:  
**[www.komo.bio](http://www.komo.bio)** ja **[www.viljapea.ee](http://www.viljapea.ee)**

Kõik meie videod ja videojuhendid on saadaval  
veebis:

**You Tube** komogmbh

Leiad KoMo ka Instagramis  ja  
facebookis  – otsingusõnaks [komo.bio](http://komo.bio).



Edasimüüja tempel