



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA MOLINOS









DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS

Nos gustaría agradecerle y nos complace que haya decidido comprar un producto de nuestra empresa. Disfrutará de su dispositivo durante mucho tiempo, ya que fue hecho a mano con los mejores materiales y gran atención de los detalles. Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Aquí encontrará toda la información para un uso seguro.

Deseamos que disfrute preparando sus propias recetas y preparaciones.

Marcel und Peter Koidl

Wha Cop

CONTENIDO

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA DISPOSITIVOS KOMO

FUNCIONAMIENTO

- 6 GENERAL DEL MOLINO DE COPOS
- FLOCINO
- 8 FLICFLOC
- **9** DEL MOLINO DE COPOS ELÉCTRICO
- **1** DEL GENERAL DE LOS MOLINOS
- **11** DEL MOLINO MANUAL
- **12** DEL MOLINO ELÉCTRICO
- **14** DEL APARATO COMBINADO
- (5) DEL CEDAZO DE HARINA
- **1** DEL SISTEMA DE MOLIENDA
- **(B)** SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
- 19 PARA PROBAR
- **40** MÁS INFORMACIÓN
- **3** CONDICIONES DE GARANTÍA



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA **DISPOSITIVOS KOMO**



1. Lea atentamente las instrucciones de uso y siga las notas adjuntas.

dispositivo eléctrico corriente adecuada. Compruebe que los datos indicados en la placa de identificación se ajusten a su red eléctrica. No utilice varios enchufes o cables de extensión.



3. Utilice el dispositivo solo si todas las piezas están ensambladas en perfecto estado.



4. Utilice solo granos libres de impurezas. Los granos suelen contener pequeñas piedras e impurezas que podrían dañar el dispositivo.

5. Su dispositivo KoMo está construido principalmente de madera. Este material es sensible a las condiciones ambientales. Las fluctuaciones de humedad y temperatura pueden provocar pequeñas fracturas sin comprometer el buen funcionamiento. No coloque el dispositivo cerca de calentadores o estufas y evite exponerlo a la luz solar directa para proteger mejor la carcasa.

6. Nuestros dispositivos están diseñados para moler pequeñas cantidades de granos en harina o en copos. Para cantidades mayores, debe utilizar nuestros dispositivos profesionales.

7. Solo deben ser manipulados por adultos que sean física y mentalmente capaces de usar los dispositivos y que hayan leído completamente estas instrucciones.



8. Apaque el dispositivo cuando va no se



9. ¡Ojo! Antes de abrir el dispositivo, el cable de alimentación siempre debe estar desconectado! Riesgo de lesiones por piezas móviles y riesgo de atrapamiento.

10. Coloque el dispositivo durante su uso sobre un soporte plano rígido (por ejemplo, encimera de cocina). Asegure que las ranuras en la parte inferior del dispositivo estén libres para ventilar el motor.




11. No utilice el dispositivo al aire libre, en ambientes húmedos o cerca de contenedores abiertos que contengan agua. El dispositivo nunca debe mojarse.



12. Asegúrese de recoger la harina o los copos en un recipiente lo suficientemente grande como para no bloquear la salida.



13. Antes de utilizar el dispositivo. compruebe en el sitio web www.komo.bio si el dispositivo es adecuado para el tipo de materia prima que desea moler.

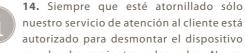

con las herramientas adecuadas. No se requieren herramientas para la limpieza normal. El incumplimiento de esta advertencia invalidará la garantía y se aplica excepto para el desmontaje de las piedras del molino con fines de mantenimiento y limpieza. Observe estrictamente las instrucciones de este manual para esta operación.



15. No tire del cable para quitar el enchufe de la toma, coja directamente el enchufe y no coloque el cable en bordes afilados.



16. El cable de alimentación del dispositivo dañado solo debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de asistencia o personal competente.



17. Mantenga el dispositivo aleiado de líquidos, calor, llamas abiertas y ambientes húmedos.



18. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.



19. Nunca deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL MOLINO DE COPOS

¿Qué alimentos se pueden prensar?

Avena, centeno, trigo, trigo sarraceno, mijo, cebada, espelta, arroz, sésamo, semillas de lino, semillas de amapola y especias como semillas de comino, pimienta o hinojo. Esta es solo una pequeña elección, esta lista se amplía continuamente y siempre se puede encontrar una versión actualizada en www.komo.bio

Copos



Los granos a prensar deben estar bien limpios, de lo contrario las impurezas, como por ejemplo piedras, podrían dañar el dispositivo.



Los copos de avena producidos deben consumirse en poco tiempo ya que pierden rápidamente valiosos nutrientes al almacenarlos y podrían tener un sabor amargo.



Para hacer copos de avena recomendamos avena pelada.



Humedezca brevemente las demás variedades de cereales en un colador, déjelas secar unas horas antes de prensarlas.

FUNCIONAMIENTO FINCINO


Montaje

- 1. Asegure el molino de copos a una mesa u otro estante similar con la ayuda de las dos abrazaderas de tornillo.
- 2. Luego, gire la manivela en sentido horario.
- 3. Inserte la hoja de acero en la ranura con el logotipo de FlicFloc hacia arriba.

Instrucciones

- 1. Coloque el recipiente suministrado en el espacio de salida debajo del dispositivo.
- 2. Vierta los granos que se prensarán en la tolva.
- 3. Gire la manivela.
- 4. El molino de copos permite prensar maíz y semillas oleaginosas.

Limpieza

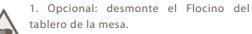

2. Desmonte el revestimiento debajo del sistema de flocado empujándolo hacia un lado y retirándolo. ¡No introduzca los dedos en los rodillos giratorios, peligro de pillarse!


3. Limpiar los rodillos con un cepillo o un paño y al mismo tiempo mover los rodillos girando la manivela.



Desmontaje

- 1. Desmonte el revestimiento debajo del sistema de flocado deslizándolo hacia un lado y retirándolo.
- 2. Bloquee los rodillos desde abajo con la cuña proporcionada.
- 3. Quite la manivela girándola en sentido antihorario.

Mantenimiento

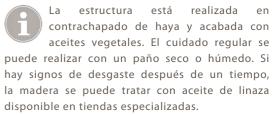

FUNCIONAMIENTO FLICFLOC

Montaje

- 1. Asegure el molino de copos con ambas abrazaderas a la mesa o superficie similar.
- 2. Luego inserte la manivela, atornillándola en sentido horario.
- 3. Inserte en la ranura la lámina con el logotipo de FlicFloc hacia arriba.

Instrucciones

- 1. Coloque el recipiente suministrado debajo de la salida de los copos.
- 2. Verter los granos que se van a convertir en copos (por ejemplo, avena pelada) en la tolva.
- 3. Gire la manivela, el molino puede prensar tanto cereales como semillas oleaginosas. Con la técnica FlicFloc no es necesario ajustar el grosor de los copos.

Limpieza



1. Extraiga la lámina con el logotipo de FlicFloc. No introduzca los dedos en los rodillos giratorios: ¡existe el riesgo de

atascarse!


2. Limpie los rodillos con un cepillo o un paño, mientras gira la manivela para moverlos.



Desmontaje

- 1. Bloquee los rodillos desde abajo con la cuña proporcionada.
- 2. Retire la manija girándola en sentido anti horario.

Mantenimiento

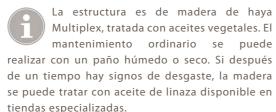

FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO DE COPOS ELÉCTRICO

Instrucciones



- 1. Conectar el aparato a la red eléctrica No introducir nunca los dedos en el molino de copos: ¡existe el riesgo de atascarse!
- 2. Coloque un recipiente debajo del punto de salida de los copos.
- 3. Vierta los cereales a procesar (p. Ej. avena pelada) en el embudo.
- 4. Encienda la unidad.



CONSEJO: si es necesario, puede ajustar el grosor de los copos con la perilla correspondiente, después de quitar el

panel frontal.

5. Al final del proceso, apague el aparato.

Limpieza

- 1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- 2. Quite el panel frontal.
- 3. Retire el molino de copos moviéndolo hacia adelante.
- 4. Limpie la unidad con un paño o un cepillo con agua corriente y séquela antes de volver a montar todo.





5. Al volver a ensamblar, asegúrese de el pasador detrá:

que el pasador detrás de la prensa de copos esté completamente asentado en la junta.









Mantenimiento

La estructura es de haya maciza / multiplex tratada con aceites vegetales. El mantenimiento ordinario se puede realizar con un paño húmedo o seco. Si después de un tiempo hay signos de desgaste, la madera se puede tratar con aceite de linaza disponible en tiendas especializadas.

 $oldsymbol{9}$

FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS MOLINOS

¿Qué granos se pueden moler?

Trigo, avena, espelta, trigo sarraceno, arroz, cebada, mijo, grano, maíz, café, muchas especias como semillas de comino, pimienta, cilantro, anís o hinojo. Esta es solo una pequeña elección, esta lista se amplía continuamente y su versión más reciente siempre se puede encontrar en www.komo.bio.

Cereales para moler



- · Los granos a moler deben estar completamente limpios, de lo contrario las impurezas, como por ejemplo piedras, podrían dañar el dispositivo.
- Muela la harina de una vez, no es posible aumentar la finura moliéndola varias veces, porque las piedras se pueden atascar.
- · Mantenga siempre la harina molida en un lugar fresco y seco. Si el grano está demasiado húmedo, puedes ponerlo en una bolsa de lino cerca de una fuente de calor durante un tiempo hasta que segue o ponerla en una bandeja en el horno a 50°C durante aproximadamente media hora.



RECOMENDACIÓN:Pruebe la humedad presionando un grano con una cuchara sobre una superficie lisa. Si el grano se rompe, está lo suficientemente seco. Si queda aplastado como un copo de avena es que está demasiado húmedo.



- · Para evitar la anidación de polillas e insectos mientras el molino no está en uso, es posible colocar un bolsita filtrante vacía de té en el orificio de salida o en la cámara de molienda.
- Especialmente al moler granos duros como arroz o maíz, vierta los granos en la tolva mientras el molino está funcionando y no lo apague hasta que termine de moler.
- · Cuanto más seco es el grano más fino es el producto molido.

FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO MANUAL



Montaie

- 1. Usando las dos abrazaderas, asegure el molino a una mesa o superficie plana similar.
- 2. Luego inserte la manivela, atornillándola en sentido horario.
- 3. Finalmente inserte la tolva con adaptador y tape.

Instrucciones

- 1. Coloque el recipiente suministrado debajo de la salida.
- 2. Verter el producto a moler en la tolva.
- 3. Gire la manivela en sentido horario.
- 4. Si es necesario, regule el grado de finura de la harina adecuada con el tornillo de ajuste, girando la manivela al mismo tiempo o, alternativamente, vaciando previamente el molino.

Limpieza

Con el uso adecuado, los componentes del molino no necesitan limpiarse por separado. Si se introduce material húmedo, aceitoso o inadecuado, comprometiendo así el funcionamiento de las piedras de molienda, proceda de la siguiente manera: 1. ajuste la finura de media a gruesa;

2. gire la manivela hasta que la unidad de molienda esté vacía; 3. vierta un par de puñados de arroz de grano largo y muela con una finura media.

Desmontaie

Como regla general, el molino nunca debe desmontarse. Si fuera necesario, proceda de la siguiente manera:

- 1. dejar el aparato fijado a la mesa;
- 2. retire la tolva junto con el pequeño tubo de conexión:
- 3. ajuste la finura de molienda a "grueso";
- 4. desenrosque ambos tornillos girando en sentido anti horario con la llave Allen:
- 5. quite el panel lateral con la perilla de ajuste, tirando de él hacia atrás:
- 6. retire con cuidado el tubo de plexiglás;
- 7. las piedras se pueden limpiar con un cepillo duro, asegurándose de que no esté mojado ni húmedo;
- 8. vuelva a montar siguiendo las instrucciones en orden inverso:
- 9. Apriete los tornillos según sea necesario, sin apretar demasiado.









los tornillos

4. Desatornille

5. Retire el panel lateral


Mantenimiento

El molino manual está hecho de arce macizo: la



superficie está laqueada. Para el mantenimiento, simplemente límpielo con un paño seco o húmedo.

FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO ELÉCTRICO

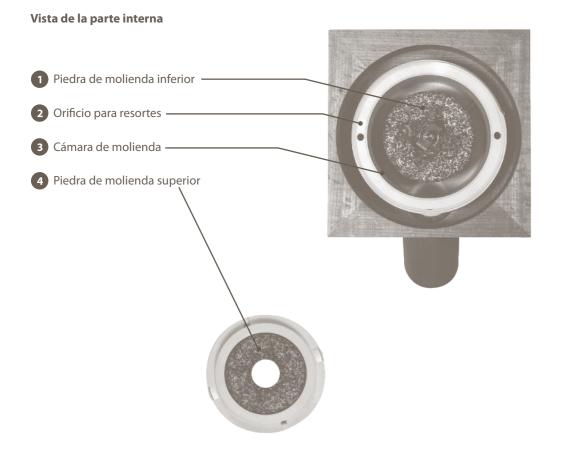

Instrucciones

- 1. Conecte el enchufe del molino a la corriente eléctrica.
- 2. Coloque un recipiente debajo de la salida de la harina.
- 3. Encienda el molino.
- 4. Ajuste la finura deseada girando la tolva.



RECOMENDACIÓN: Establezca el ajuste de finura girando la tolva vacía en la dirección Fina mientras el molino está funcionando

hasta que escuche el sonido de las piedras de molienda. Luego, gire un poco en la dirección de Grueso, hasta que desaparezca el chirrido y haya encontrado el mejor ajuste.

- 5. Llene la tolva con grano.
- 6. Si es necesario, reajuste la finura girando la tolva mientras está vacía o durante la molienda.
- 7. Apague el molino tan pronto como termine de moler.

Limpieza

No es necesario limpiar el molino desarmándolo después de cada uso, si se usa según lo previsto. Sin embargo, si las piedras se atascan debido a, por ejemplo, molienda incorrecta, húmeda o aceitosa, puede hacer lo siguiente:

- 1. Establezca el ajuste de finura en Grueso girando la tolva.
- 2. Cargue un par de puñados de arroz de grano largo en la tolva y muélalo.
- 3. Repita esta operación si el molino está muy sucio.
- 4. Cuando tenga que dejar el molino parado durante mucho tiempo, es recomendable proceder como se describe anteriormente, utilizando después una aspiradora cerca de la salida y la entrada para eliminar todos los residuos de harina




Desmontaje

En general, no debería ser necesario abrir la cámara de molienda, pero si es necesario, observe las siguientes instrucciones:



- 1. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.
- 2. Gire la tolva en la dirección Grueso Grueso (en sentido contrario a las agujas del reloj), hasta que se pueda quitar la tolva.
- * 3. Retire la piedra de molienda superior.
- 4. Limpie la cámara de molienda con un paño o un cepillo y seque las amoladoras con un cepillo duro según sea necesario, nunca utilice un cepillo húmedo o mojado.

Mantenimiento

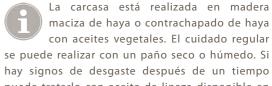

puede tratarlo con aceite de linaza disponible en tiendas especializadas.

12

FUNCIONAMIENTO DE APARATOS COMBINADOS

Los molinos multifunción nacen de la combinación de nuestros molinos y nuestros molinos de copos. La descripción de los distintos dispositivos se puede encontrar en los siguientes capítulos:

- FidiFloc: Molino eléctrico, FlicFloc, consulte las notas a continuación
- Duett: molino eléctrico, molino de copos eléctrico

FidiFloc: Retirada de la unidad de copos



- 1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- 2. Gire la perilla hacia el ajuste "grueso" (en sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que se pueda quitar.
- 3. Quite la tapa






4., 5. Quitar la manivela, aflojar el tornillo



- 4. Desatornille la manivela, bloquee los rodillos desde abajo con la cuña suministrada.
- 5. Afloje el tornillo blanco girándolo con los dedos en sentido anti horario.
- 6. Extraiga la unidad de copos hacia arriba.

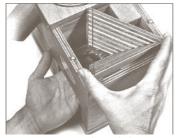

6. Extraer la unidad

FUNCIONAMIENTO DEL CEDAZO DE HARINA

Instrucciones

Es posible tamizar todo tipo de harinas, como trigo, arroz, maíz, etc. En su lugar, no tamice semillas oleaginosas o nueces, ya que obstruirán los tamices.

Montaje del cedazo:



- 1. Apaque el aparato.
- 2. Gire la tolva a la posición "grueso" (en sentido anti horario) hasta que se pueda guitar.
- 3. Retire la piedra superior.
- 4. Coloque el anillo de plástico blanco en lugar de la piedra superior, como se muestra en la imagen.



5. Coloque el cilindro de plexiglás en la parte inferior del tamiz, con las dos esferas colocadas en los huecos del cilindro; puede ser necesario girar el cilindro ligeramente para este propósito.



- 6. En lugar de la tolva, fije el cedazo girándolo una vuelta.
- 7. Encienda el molino.
- 8. Gire el cedazo al ajuste ,más fino', hasta que los cepillos giren.
- 9. Luego, dé otro cuarto de vuelta al ajuste ,más fino'.
- 10. Apague el molino.
- 11. Coloque la harina a tamizar en el cedazo.
- 12. Ponga la tapa.
- 13. Coloque el recipiente debajo de la salida.
- 14. Encienda el molino.
- 15. Cuando termine, apague el molino.
- 16. Retire el cedazo después de su uso girándolo en sentido anti horario.

CONSEJO: gire el cedazo a través siempre de la base de madera, nunca tocando el tubo de plexiglás.

15

Sustitución del cedazo

- 1. Retire el cedazo girando la base de madera en sentido anti horario.
- 2. Retire el cilindro de plexiglás del cedazo tirando de él ligeramente hacia arriba.
- 3. Desatornille el porta escobillas: presionando contra la parte inferior, gire el disco de plástico blanco en el sentido de las agujas del reloj (rosca izquierda).
- 4. Sustituya el cedazo, asegurándose de que el anillo de plástico central esté colocado con el lado plano hacia arriba (Fig. 5).
- 5. Vuelva a apretar el accesorio del cepillo.
- 6. Vuelva a colocar el cilindro de plexiglás en la parte inferior del cedazo, con las dos esferas colocadas en los huecos del cilindro (Fig. 6).





2. Retirar el cilindro



3. Retirar el soporte



3. Retirar el soporte



4. Sustituir el cedazo



5. Anillo de plástico



6. Colocación de las esferas

REEMPLAZO DEL SISTEMA DE Molienda

Instrucciones



- 2. Gire la tolva del molino a la posición "grueso" (en sentido anti horario) hasta que se pueda quitar.
- 3. Retire la piedra superior.
- 4. Sujete firmemente la piedra inferior y desenrosque (rosca izquierda) el tornillo central con la llave Allen suministrada, quitando así el disco y el tope también.
- 5. Utilizando el alambre suministrado, tire simétricamente de abajo hacia arriba de la piedra inferior y retírela (el cepillo de la piedra debe quedar posicionado en dirección a la salida).
- 6. Limpie la cámara de molienda y la zona de salida con el cepillo.
- 7. Coloque el inserto en la cámara de molienda comenzando por la zona de salida.
- 8. Inserte la piedra intercambiable inferior (ATENCIÓN: UTILICE ÚNICAMENTE LAS PIEDRAS DE MOLIENDA SUMINISTRADAS) con la arandela, bloquee y atornille y apriete a mano en sentido antihorario.
- 9. Coloque la piedra de repuesto superior.
- 10. Monte la tolva.
- 11. Ajuste el grado de finura, como se describe en las instrucciones del molino: para obtener el mayor grado de finura, el ajuste puede diferir del original.
- 12. Seleccione el grado de finura deseado.
- 13. Para obtener información detallada sobre la puesta en marcha o el ajuste del grado de finura, consulte el capítulo "Uso del molino eléctrico".

















SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El motor hace ruido pero las piedras no giran.

Gire el ajuste a Grueso - Grueso hasta que los molinillos se desbloqueen. Después, establezca el grado de finura deseado.

El molino se detiene durante el funcionamiento.

La desconexión por sobrecalentamiento ocurre solo en caso de sobrecarga. En este caso, desenchufe el dispositivo y deje que se enfríe al menos el doble del tiempo de la molienda anterior. Además de hacer esto, investigue las causas de la sobrecarga para evitar volver a crearlas.

El molino está obstruido.

Gire el ajuste a Grueso, hasta que el molino comience a funcionar y después ajuste el grado deseado de finura. Si el problema persiste, consulte el capítulo "Limpieza" en las instrucciones de funcionamiento del molino correspondiente.

El ruido de molienda ya no es audible: las piedras están obstruidas.

Este problema ocurre si se muelen granos inadecuados, demasiado húmedos o aceitosos. Para la resolución de problemas, consulte el capítulo "Limpieza" en las instrucciones de funcionamiento del molino correspondiente.

El molino se detiene cuando la molienda está ajustada a muy fina. No sale harina del molino.

Establezca una finura más gruesa y reinicie el molino.

Las piedras están sucias.

Siga las instrucciones del capítulo "Limpieza" de las instrucciones de funcionamiento del molino correspondiente o vea el video tutorial en nuestra página web.

El molino de copos eléctrico no se puede ajustar con suficiente precisión.

Si el ajuste fino no es suficiente para la densidad de copos deseada, enrosque la perilla de ajuste blanca completamente hacia afuera hasta que pueda quitarla (ATENCIÓN: El mecanismo de presión debe estar libre para esto). Retire la arandela pequeña entre la perilla de ajuste blanca y el mecanismo de presión. Luego, vuelva a atornillar la perilla de ajuste. Ahora los rodillos del exprimidor se pueden ajustar más cerca y, por lo tanto, también el grosor de los copos.

El problema no entra dentro de los casos mencionados anteriormente.

No dude en contactarnos al número de teléfono y dirección de correo electrónico que se encuentran en la última página de este manual. También puede consultar la sección "Preguntas frecuentes" en www.komo.bio

PARA PROBAR

Receta sencilla de pan integral

Para una barra de pan:

- 1 taza de levadura seca
- 1/2 cucharadita de miel
- 500ml de agua tibia
- 350g de espelta 150g de centeno
- 2 cucharaditas de sal marina
- 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana
- 75g de semillas mixtas (girasol, sésamo, lino, amapola y calabaza)
- 1/4 cucharadita de cilantro molido, comino e hinojo

Disuelva la levadura seca y la miel en la mitad del agua tibia. Deje que la levadura se reactive durante unos 10 minutos. Muela finamente la espelta y el centeno en el molino; vierta en un bol y agregue sal, vinagre de sidra de manzana, semillas y especias mezcladas, mezclando bien. Agrega la mezcla de levadura y el agua restante, trabajando hasta obtener una masa pegajosa. No dejes reposar la masa, viértela inmediatamente en un molde engrasado espolvoreado con semillas de sésamo. Colocar el pan en el horno frío y hornear a 200°C (si es con convección a 180°C) durante unos 75 minutos. Retirar la hogaza del molde, despegando el borde con ayuda de un cuchillo y dejar enfriar sobre una rejilla.

Tiempo de preparación: unos 20 minutos de elaboración y 75 minutos de cocción. Consejo: dado



que la masa no tiene que subir, la preparación es muy corta. Por lo tanto, es una receta que pueden hacer niños o incluso adultos, que no tienen mucho tiempo libre disponible. El resultado es un pan integral fragante, excelente con mantequilla para untar.

PARA PROBAR

KoMo Muesli para el desayuno

Dosis por persona:

- 1 plátano maduro
- 3/4 de taza de copos de avena
- Leche, leche vegetal o jugo de frutas
- 1 cucharada de semillas de sésamo
- 1 manzana pequeña (alternativamente bayas u otra fruta fresca)
- 3-4 nueces

Machague el plátano maduro con un tenedor en un plato hondo hasta que quede reducido a pulpa.

Agregue la avena molida en copos al espesor deseado. Espolvoree con sésamo, agregue un poco de leche o el jugo y mezcle todo. Corte la manzana en cubos y agregue las nueces picadas en trozos grandes.

Dependiendo de sus preferencias, la manzana puede ser reemplazada por cualquier otra fruta.



























COMPARTIMENTOS













DISPENSADOR DE CEREALES 1 COMPARTIMENTO

FLICFLOC



Tenga en cuenta lo siguiente:

La garantía es válida solo con el recibo original y solo por defectos de fabricación o materiales, pero no por daños, por ejemplo, en la estructura externa, que ocurrieron después de la puesta en servicio. Las pequeñas grietas en la madera no se consideran defectos de material. La garantía quedará sin efecto en caso de tratamiento inadecuado o no previsto en este manual y tras modificaciones e intervenciones no realizadas por nuestro servicio de asistencia. Después de la reclamación de garantía, el período de garantía no se renueva.

El período de garantía de cada aparato se indica en nuestro catálogo actual y en nuestro sitio web: www.komo.bio.

Naturalmente, estamos disponibles para realizar reparaciones incluso después de que haya expirado la garantía: ¡contáctenos! Y la dirección de correo electrónico se puede encontrar en la última página de este folleto.

ESTAMOS AQUÍ PARA TI

KoMo AUSTRIA

KoMo GmbH & Co. KG Penningdörfl 6, 6361 Hopfgarten T: +43 (0)5335 20160 komo@komo.bio

KoMo GERMANY

KoMo GmbH Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München T: +49 (0)89 2030 4613 4 komo@komo.gmbh

www.komo.bio

© KoMo GmbH & Co. KG, Enero 2022

Para obtener más información sobre nuestros productos, proveedores y recetas de cocina integral, visite **www.komo.bio**

Todos nuestros videos, p. ej. instrucciones para molinos y molinos de copos están disponibles en: You Tube komogmbh

También puede encontrarnos en la Instagram y Facebook en komo.bio

If this is not your language, please have a look at our homepage (www.komo.bio/downloads).



Sello de distribuidor









